

ANEXO 1

REGISTRO FOTOGRÁFICO

RELATÓRIO DE INSPEÇÃO

Manutenção EMEI Danton Castilho Cabral

Vistoria realizada em 30.01.2020

Ordem de Serviço nº 2020.00239



Foto 1 – Vista da rampa de acesso recém-construída.



Foto 2 – Vista para os fundos da rampa. Localização do vão das fotos 3 e 4.



Foto 3 – Detalhe do vão entre rampa de acesso e parquinho. Frisa-se que tanto a mureta de alvenaria quanto a grade não possuem função arquitetônica tampouco estrutural.



Foto 4 – Dimensões do vão - cerca de 20 cm, permitindo o acesso de animais.

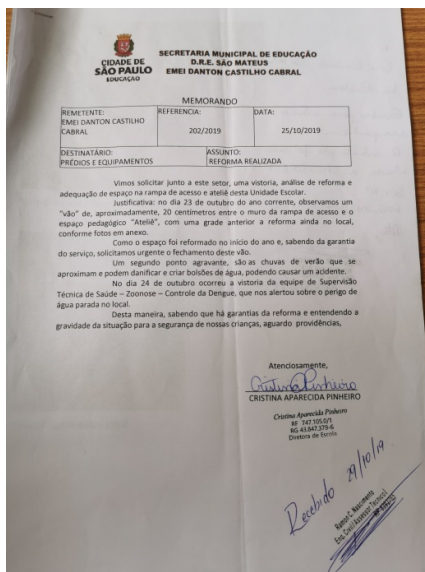


Foto 5 – Ofício endereçado à D.R.E. São Mateus solicitando providências quanto a esse vão, inclusive quanto aos riscos decorrentes de água parada no local.



Foto 6 - Falta de acessibilidade entre a nova rampa e o parquinho.



Foto 7 – Rampa de acesso ao parquinho sem acessibilidade.



Foto 8 – Detalhe da inclinação da rampa de acesso ao parquinho – 11,6° em desacordo com a Norma Técnica ABNT NBR 9050:2015.



Foto 9 – Altura inadequada das mesas das crianças, cerca de 80 cm.



Foto 10 – Vista da estrutura metálica com condutores elétricos aparentes.



Foto 11 – Outra vista da estrutura metálica com condutores elétricos aparentes.



Foto 12 – Outra vista da estrutura metálica com condutores elétricos aparentes.



Foto 13 – Detalhe da iluminação. Observou-se, na vistoria realizada, que foram acrescentadas 02 fileiras de luminárias.



Foto 14 – Detalhe de tomada executada no refeitório. A solução adotada caracteriza uma instalação provisória e está em desacordo com ABNT NBR 5410:2004 e a Norma Reguladora NR-10.



Foto 15 – Entulho deixado entre parede e forro do refeitório.



Foto 16 – Instalação elétrica apresentando condutores aparentes, localizada entre parede e forro do refeitório, aparentemente em uso.

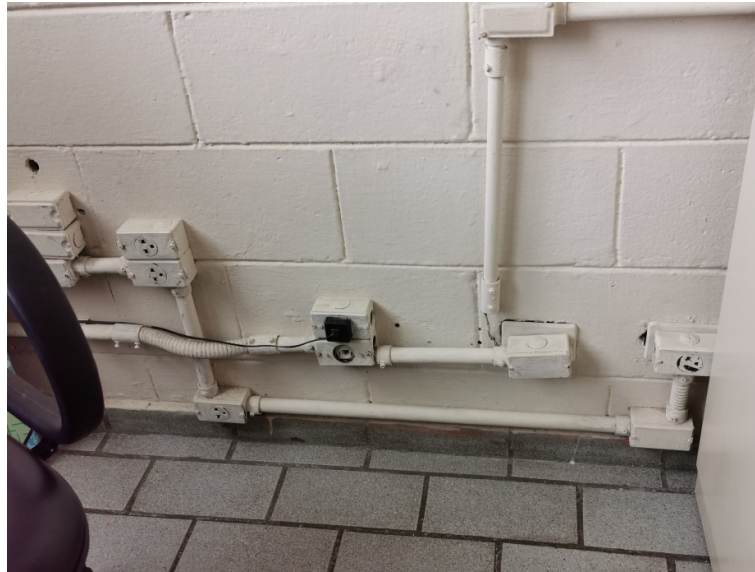


Foto 17 – Tomadas antigas não substituídas, em desacordo com o memorial descritivo que indicava a troca de todas as tomadas.

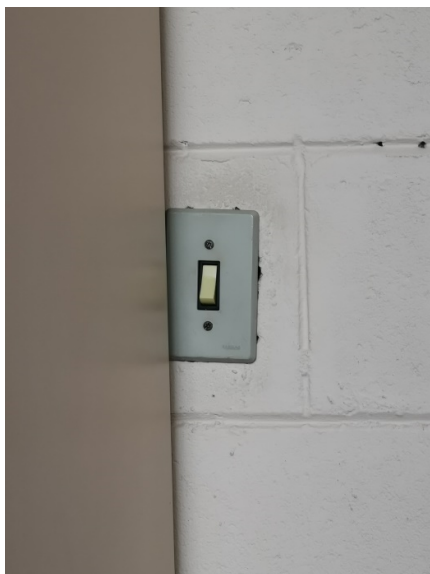


Foto 18 – Detalhes de elementos da instalação elétrica após reforma, em desacordo com o memorial descritivo.



Foto 19 – Detalhe luminárias antigas não substituídas, em desacordo com o memorial descritivo.



Foto 20 – Detalhe de quadro novo com condutor elétrico aparente. Ademais, não é possível identificar o condutor de aterramento.



Foto 21 – Detalhe de terça da estrutura de madeira do telhado em mau estado de conservação e não substituída na reforma, em desacordo com o memorial descritivo.



Foto 22 – Outra vista da mesma terça.



Foto 23 – Detalhe de fechamento da cobertura realizado na reforma apresentando falhas de fixação.



Foto 24 – Detalhe do fechamento e do sistema de SPDA realizado na reforma e fixado inadequadamente.



Foto 25 – Vista do telhado apresentando telhas substituídas e SPDA.



Piso do local de banho.

Foto 26 – Vista da ducha das crianças apresentando problemas quanto à segurança, piso elevado com risco de resvalo sem proteção ou barras de apoio.



Foto 28 – Vista do armário do banheiro em condições inadequadas.



Foto 29 – Portas dos banheiros não substituídas, em desacordo com o Contrato.

A photograph of a metal electrical control panel. On the left, a terminal block is visible with several wires connected. To its right is a wiring diagram on a piece of paper, showing a sequence of components: 1. INTERRUPTOR 4, 2. PULSA 5, 3. ESCABA 6, 4. INTERRUPTOR 7, 5. ESCABA 8, 6. PULSA 9, 7. ESCABA 10. The diagram is labeled 'CIRCUITO DE EMERGENCIA' at the top. A small white label with the text 'CIRCUITO DE EMERGENCIA' is also visible on the right side of the panel. The panel has a circular hole at the top left and two horizontal slots on the left side.

16



Foto 32 – Detalhes das barras de apoio no banheiro acessível - foram utilizados materiais de qualidade inferior à prevista no Contrato.



Foto 33 – Detalhe da instalação elétrica das luminárias da caixa d'água, demonstrando que os eletrodutos foram pintados, mas não substituídos.



Indicativos de
corrosão.

Foto 34 – Detalhe de gradil apresentando corrosão, em desacordo com o memorial descritivo que previa a sua substituição.



Indicativos de
corrosão.

Foto 35 – Outra vista do gradil apresentando corrosão.